



Cortador de Frios

Laser 300-A

Manual do Usuário

Vendas: 11 4096-9393



Indice

- 1. Descrição das partes
- 2. Instalação e precauções
- 3. Operação
- 4. Limpeza
- 5. Afiação da lâmina
- 6. Manutenção

Vendas: 11 4096-9393

Página: 2 Rev. 4

- 7. Especificações Técnicas
- 8. Garantia



Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade UPX.

Leia atentamente as instruções deste manual para obter o máximo desempenho de seu Cortador de Frios.

Este manual atende o modelo de cortador Laser 300-A, fabricados pela UPX a partir de 2016. O ano de fabricação e o número de série do equipamento, além de outras especificações, encontram-se na chapa de série fixada na lateral do equipamento.

Este equipamento é certificado de acordo com a Portaria 371/2009 do Inmetro, o que oferece proteção contra acidentes, tanto na parte elétrica, quanto na mecânica.

1. Descrição das partes





2. Instalação e Precauções

- a) Retire o cortador da embalagem.
- b) Fixe a proteção de acrílico (parte 7) no carro porta frios (parte 13), conforme figura acima. A não fixação desta proteção, ou sua retirada, pode acarretar riscos de graves ferimentos.
- c) Seu cortador pode operar em 127V ou 220V. A chave seletora está localizada na base inferior. Antes de conectá-lo a tomada certifique que a chave encontra-se na posição compatível com a voltagem. A não observância deste item pode causar sérios danos, inclusive o de incêndio.

Em uma bancada, tombe o cortador para trás, conforme a foto abaixo, e mova a chave seletora para posição correspondente a tensão da sua rede elétrica.



Chave Seletora

- d) Verificar se a rede elétrica é compatível com o consumo informado nas especificações técnicas. A não observância deste item pode causar sérios danos, inclusive o de incêndio.
- e) A tomada deve estar devidamente aterrada para evitar o risco de choque elétrico. Aviso simbolizado pela etiqueta abaixo.



Além do terra da tomada o equipamento é dotado de uma conexão para aterramento externo, que deve ser usada para garantir a segurança contra choques





elétricos. O parafuso de conexão encontra-se próximo a entrada do cabo de alimentação e está sinalizado pelo símbolo abaixo.



- f) Este fatiador deve ser instalado numa área de trabalho que possua espaço suficiente para acomodação da base, bem como, permitir a livre movimentação do carro e ainda tenha resistência suficiente para suportar o peso do equipamento.
- g) Não introduza a mão ou qualquer parte do seu corpo na área da lâmina, evitando assim graves ferimentos. Aviso simbolizado pela etiqueta abaixo.



- Não lavar o equipamento com água, pois o mesmo não é a prova d'água e a não observância deste item causará choque elétrico e danos mecânicos e elétricos ao equipamento.
- i) Desligue o equipamento e retire da tomada quando o mesmo não estiver em uso.
- j) Este equipamento se destina ao fatiamento de alimentos embutidos e queijos. Não tente fatiar carnes congeladas abaixo de -6°C. A sua utilização para fins diferentes do projetado poder trazer danos ao equipamento e risco de graves ferimentos.
- k) Nós não somos responsáveis por ferimentos ou falhas no equipamento por uso indevido.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Este aparelho destina-se a ser utilizados em aplicações comerciais, por exemplo, em cozinhas de restaurantes, cantinas, hospitais e em empresas


www.upxsolution.com.br Vendas: 11 4096-9393 Página: 5 Rev. 4



comerciais, como padarias, acouques, etc., mas não para a produção em massa contínua de alimentos.

3. Operação

- Este equipamento é dotado de elementos de segurança, formados pelos botões (parte 9), pelo quadro de acionamento (parte 11), pela proteção de acrílico e pelo limitador da abertura da regulagem da espessura. A inutilização de qualquer um dos itens de segurança trara risco de graves ferimentos.
 - a) Botão Liga: Acionando o botão liga/desliga no sentido horário, a lâmina (parte 5) começará a girar no sentido anti-horário e o carro porta frios (parte 1) se movimentará.
 - b) Botão Desliga: Acionado o botão liga/desliga no sentido anti-horário, a lâmina interromperá o giro e o carro porta frios o movimento.
 - Botão de Emergência: Este botão oferece uma forma mais acessivel de interromper o giro da lâmina em caso de emergência. Uma vez acionado ele deverá ser destravado para que o equipamento volte a funcionar.
 - d) A lâmina só girará se o afiador (parte 4) estiver devidamente posicionado, de forma que seus sensores (parte 5) figuem alinhados e a lâmina protegida. Se o parafuso de fixação do afiador não estiver devidamente apertado ele pode vibrar e causar parada da máquina.
- 2. Deligue o cortador para colocar a peça a ser cortada e fazer os ajustes. Acione a chave de emergência, garantindo que ele não seja ligado acidentalmente.
- Coloque a peça a ser cortada no carro porta frios (parte 12).

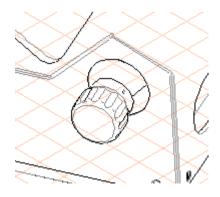

4. Ajuste a espessura do fatiador girando o regulador de espessura (parte 10). Gire o botão do posicionador no sentido horário para limitar a espessura máxima desejada para a fatia. Atenção: Por segurança, o regulador de espessura foi limitado a abertura máxima de 5 mm. Atenção: Não force a abertura superior ao permitido, como risco de danificar o equipamento e de sérios ferimentos.

Página: 6 Rev. 4 Vendas: 11 4096-9393

Manual Cortador Laser 300-A



- Lique o cortador, o movimento do carro será automático. Não introduza a mão ou qualquer parte do seu corpo na área da lâmina e no curso do carro em movimento, evitando assim graves ferimentos.
- 6. Após fatiar a quantidade desejada, desligue o equipamento, retorne o carro para posição de repouso. Acione a chave de emergência, garantindo que ele não seja ligado acidentalmente.
- 7. Após efetuado o procedimento descrito no item anterior, retire o alimento fatiado do equipamento.
- 8. Se durante a operação ocorrer qualquer anomalia o botão de emergência deve ser acionado.

4. Limpeza

- 1. O uso de E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual) é obrigatório nesta operação, juntamente com a luva de malha de aço.
- 2. Tenha extrema atenção ao efetuar esta tarefa, pois qualquer acidente pode trazer graves consequências.
- 3. Não toque a borda da lâmina. Aviso simbolizado pela etiqueta:




- 4. Sempre desligue e desconecte da rede elétrica o equipamento antes da limpeza, certificando-se ainda que o ajuste de espessura da fatia se encontra na posição 0.
- 5. A limpeza deve ser feita após o uso do equipamento ou sempre que houver acumulo de residuos. A falta de limpeza pode causar mau funcionamento e danos na máquina.
- 6. Retire e lave a cobertura da lâmina (parte 3), não esqueça também de efetuar a limpeza do carro (parte 13).
- 7. Atenção! Não submeta as partes elétricas do equipamento diretamente a água.

Página: 7 Rev. 4 www.upxsolution.com.br Vendas: 11 4096-9393



5. Afiação da Lâmina

- 1. Use E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual) quando estiver afiando a lâmina, juntamente com a luva de malha de aco. Certifique-se ainda que o ajuste de espessura da fatia se encontra na posição 0.
- 2. É recomendável afiar a lâmina quando não é possível obter fatias finas, ou quando se quebrem.
- 3. Limpe a lâmina antes de afiar.

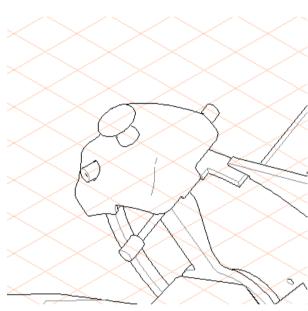

- 4. Puxe o afiador (parte 4) para cima, gire 180° e coloque-o novamente na posição, alinhando os sensores de segurança. Posicione a pedra do lado direito para baixo colocando a na posição de afiamento.
- 5. Tenha certeza que a superfície da pedra está assentada bem próxima da borda da lâmina, e se não estiver ajuste-a.
- 6. Ligue o equipamento e pressione a pedra do lado direito por alguns segundos e desligue o equipamento. Verifique se a lâmina esta bem afiada, caso contrário continue afiando.
- 7. Aperte a pedra do lado esquerdo para baixo e tenha certeza que a superfície da pedra

esta sentada próxima a superfície da lâmina. Então afie por alguns segundos para remover a rebarba.

- 8. Ponha o afiador de volta a posição original antes do processo de afiamento.
- 9. Sempre mantenha as pedras limpas para um bom funcionamento.

8. Manutenção

Este equipamento somente deverá ser reparado pela UPX ou oficina autorizada.

Recomendamos que anualmente o equipamento seja levado a UPX ou oficina autorizada para revisão.

Abaixo relacionamos alguns procedimentos de manutenção que podem ser feito por pessoa capacitada da própria empresa.

www.upxsolution.com.br Vendas: 11 4096-9393 Página: 8 Rev. 4



Sempre desligue e desconecte da rede elétrica o equipamento antes da manutenção, certificando-se ainda que o ajuste de espessura da fatia se encontre na posição 0.

O uso de E.P.I. (Equipamento de Proteção Individual) é obrigatório nesta operação, juntamente com a luva de malha de aço.

- 1. Proteção da lâmina
 - a- Enxugue a lâmina com um pano seco após a limpeza.
 - b- Amole a lâmina caso não obtenha fatias finas.
- 2. Lubrificação da guia
 - a- Empurre o carro para um lado e limpe o óleo sujo da guia (parte 11) com um pano seco.
 - b- Aplique óleo atóxico na guia de forma uniforme.
 - c- E recomendável lubrificar a guia toda semana.
- 3. Lubrificação do eixo do empurrador
 - a- Limpe o eixo do empurrador (parte 11) com pano seco.
 - b- Aplique óleo atóxico em ambos os lados do eixo e mova o empurrador para cima e para baixo para fazer o óleo ficar bem espalhado.
 - c- É recomendável lubrificar toda semana.
- 4. Lubrificação dos eixos do afiador
 - a- Limpe o eixo do afiador (parte 4) antes de afiar.
 - b- Aplique óleo atóxico em ambos os eixos.
 - c- Acione repetidamente os eixos para que o óleo se espalhe adequadamente.
- 5. Lubrificação do mecanismo da mesa.
 - a- Mova o regulador de espessura (parte10) totalmente para o sentido anti-horário para a máxima espessura.
 - b- Limpe a mesa e coloque óleo atóxico.
 - c- Volte a posição original.
 - d- Repita esse procedimento pelo menos uma vez por semana.
- 6. Troca da lâmina de corte

Vendas: 11 4096-9393 Página: 9 Rev. 4 www.upxsolution.com.br




Manipule a lâmina somente com luvas de malha aço e tenha extrema atenção ao efetuar esta tarefa, pois qualquer acidente pode trazer graves consequências.

a. Primeiramente retire a proteção central da lâmina de corte. Através do manipulo, solte o eixo que fixa a proteção, localizado atrás do conjunto da lâmina:



b. em seguida, solte os seis parafusos que fixam a lâmina:

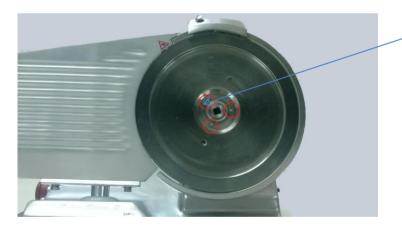

Parafusos de fixação da lâmina


- **c.** Ao montar a nova lâmina, assegure-se que os parafusos estão devidamente apertados.
- d. Retorne o Protetor Central da Lâmina.

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.





www.upxsolution.com.br Vendas: 11 4096-9393 Página: 11 Rev. 4





7. Especificações Técnicas

Alimentação: 127V ou 220V

Potência: 300W

Ciclo: 50 fatias/minuto

Modelo	Diâmetro da lâmina	Dimensões	Peso
Laser 300-A	300 mm	554 x 620 x 640 mm	43 kg

8. Garantia

Este equipamento esta garantido pelo prazo de 6 meses contra eventuais defeitos de fabricação ou material, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, e desde que seja instalado e usado de acordo com as instruções contidas no manual do usuário.

comercializado	UPX SOLUTION IND. E COM. INSTR. MEDIÇÃO LTDA CNPJ: 13.966.207/0001-67 Rua Santa Rita, 579
poi.	São Paulo – SP

www.upxsolution.com.br Vendas: 11 4096-9393 Página: 12 Rev. 4